


DESGASTE EXCÊNTRICO

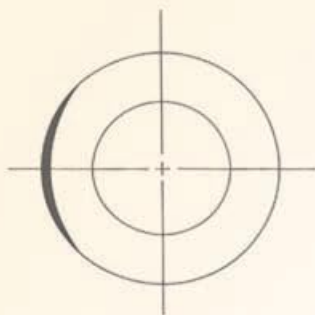

Fotos: Guia de Análisis de Condiciones para La Llantia (Neumatico) Radial

APARÊNCIA

Diferença considerável de profundidade do desenho da banda de rodagem entre 90° e 180°.

CAUSAS PROVÁVEIS

Falta de uniformidade no conjunto de montagem giratório, como exemplo, no cubo, roda/aro, o próprio pneumático, assentamento inadequado do talão no aro. Também pode ser ocasionado por arraste ao frear os tambores de freio ovalizados.

RECOMENDAÇÕES

Se o desgaste não for excessivo, fazer rodízio duplo. Diagnostique os componentes ou partes que ocasionam o problema no veículo.